



TECH TIP 005

E10/TT005 v1.0
2014/12

T43133

HYUNDAI, KIA 1.5, 2.0 & 2.2 DIESEL

För remspännare T43133 gäller en väldigt speciell installationsmetod som beskrivs nedan. Om sprinten tas bort för tidigt påverkas remspännarens arbetsområde dramatiskt, något som leder till förtida haveri med påföljande motorskada.



BILD 1

Installationsmetod I (bild 2):

- 1** Montera en ny remspännare och dra åt monteringsbulten till 55–60 Nm.
- 2** Lossa insexbulten.
- 3** Vrid remspännaren moturs med hjälp av den inpräglade sexkantsformen.



BILD 2

Installationsmetod II (bild 3):

- 4** Roter motorn 2 varv. Insexbulten sitter nu längst upp i det avlånga hålet.
- 5** Dra åt insexbulten till 10 Nm.
- 6** Ta nu bort sprinten.



BILD 3