

Servicebulletin

Opel Movano/Vivaro

Renault Master/Trafic 2.0/2.3/2.5 2005->

**Artikelnr:
786997-5001S**

EGR-kylare kontrolleras efter otätheter och förstört spjäll mot turboaggregat.

- Den ursprungliga EGR-kylaren har en tendens att bli otät mot vätska, vilket kan förstöra turboaggregatets turbinsida (avgassidan).
- Spjället i EGR-kylaren knäcks och leds direkt in i turboaggregatet och förstör detta. EGR-kylaren ska ALLTID kontrolleras. Ett bra tips är att kontrollera spjällets kabel. Om denna är defekt är också EGR-kylaren defekt.



OBS: Våra vanliga garantivillkor omfattar inte skador på turboaggregatet som beror på vätska eller främmande ämnen.



Varning: För att minska risken för att turbon går sönder i förtid måste du kontrollera allt som står ovan i denna bulletin. Du bör inte montera ett nytt turboaggregat om du vet eller har anledning att tro att det finns stor risk för haveri eller om det finns tecken på att bilen har ovanstående symptom.